



ZPRÁVA O REVIZI KANALIZACE

Objekt : Jakubské náměstí 127/5, DBP spol. s r.o.
602 00 Brno-město

Datum: 17.3. a 30.3.2022

Sebak spol. s r. o.

Kudrnova 447/27, 620 00 Brno

IČO : 60696834

tel. : +420 / 545 222 278

gsm : +420 / 777 818 777

e-mail : sebak @ sebak.cz

www.sebak.cz



Inspekční protokol

Místo inspekce	Brno-město	Číslo monitorování : 1
Ulice	Jakubské náměstí 127/5, DBP spol. s r.o.	
PSC	602 00	Datum : 17. 3. 2022
Směr inspekce	Z dešťového svodu DS1 na střeše do odtoku	Materiál PVC Profil Kruhový DN 125
Název horního vstupu DS1		Název spodního vstupu Odtok
Důvod inspekce	Kontrola stavu	Videozáznam DVD 1
Revidoval	Audy	Stopa 1
Délka zrevidovaného úseku (m)	23,8	Směr prohlídky Po směru toku
Délka celého úseku (m)		

Foto č.	Staničení (m)	Popis nálezu
1.01	0,0	Začátek úseku, DS1
	0,5	Přechod na svislou kanalizaci
1.02	1,1	Nedoražený spoj cca 1,5 cm
1.03	1,6	Nedoražený spoj cca 2,0 cm
	1,9	Odbočka
	2,0	Přechod na jiný materiál: kamenina
1.04	7,2	Nedoražený spoj cca 2,5 cm
	7,5	Přechod na ležatou kanalizaci
1.05	8,0	Nedoražený spoj cca 1,5 cm
	8,9	Odbočka v horní části
1.06	9,0	Nedoražený spoj cca 1,5 cm
	10,0	Odbočka v levé horní části
	10,8	Odbočka v horní části
1.07	14,0	Překážka v průtokové části cca 1,5 cm (těsnící hmota?)
	14,0	Přechod na jiný materiál: litina
	14,6	Odbočka vlevo
	19,5	Přechod na svislou kanalizaci
	20,0	Změna polohy osy
1.08	20,0-23,2	Pevná usazenina v průtokové části cca 1,0 cm
	23,8	Přechod na ležatou kanalizaci
	23,8	Přerušeni revize úseku

Závěr	
Průtočnost:	Omezena pevnou usazeninou a překážkou
Stěny potrubí:	Koroze litinové části kanalizace (část úseku ve svislé kanalizaci nelze vyhodnotit z důvodu tekoucí vody přes objektiv kamery)
Spoje:	Četné nedoražené spoje mohou způsobovat netěsnosti

Doporučujeme odstranit uvedené poruchy.



FOTO 1.01



FOTO 1.02



FOTO 1.03



FOTO 1.04



FOTO 1.05



FOTO 1.06





FOTO 1.07

07:53:52 / 17-03-2022



FOTO 1.08

07:56:26 / 17-03-2022





Inspekční protokol

Místo inspekce	Brno-město	Číslo monitorování : 2
Ulice	Jakubské náměstí 127/5, DBP spol. s r.o.	
PSČ	602 00	Datum : 17. 3. 2022
Směr inspekce	Z OP1 výlevky v zázemí do odtoku napojení na ST1	Materiál PVC Profil Kruhový DN 100
Název horního vstupu OP1		Název spodního vstupu Odtok
Důvod inspekce	Kontrola stavu	Videozáznam DVD 1
Revidoval	Audy	Stopa 2
Délka zrevidovaného úseku (m)	16,7	Směr prohlídky Po směru toku
Délka celého úseku (m)		

Foto č.	Staničení (m)	Popis nálezu
2.01	0,0	Začátek úseku, OP1
	0,1	Přechod na svislou kanalizaci
	0,4	Změna polohy osy
	0,8	Přechod na ležatou kanalizaci
2.02	1,0	Nedoražený spoj cca 2,5 cm
	2,0	Odbočka v horní část vlevo
	2,8	Odbočka v horní části
	6,1	Odbočka vlevo
2.03	6,2	Překážka v průtokové části cca 1,5 cm (těsnící hmota?)
	6,2	Přechod na jiný materiál: litina
	6,8	Odbočka v horní část vlevo
2.04	7,0-12,0	Pevná usazenina v průtokové části cca 1,5 cm
	12,0	Přechod na svislou kanalizaci
	12,8	Změna polohy osy
2.05	13,0-16,7	Pevná usazenina v průtokové části cca 1,0 cm
	16,7	Přechod na ležatou kanalizaci
	16,7	Přerušeni revize úseku

Závěr	
Průtočnost:	Omezena pevnou usazeninou a překážkou
Stěny potrubí:	Koroze litinové části kanalizace
Spoje:	Nedoražený spoj může způsobovat netěsnosti

Doporučujeme odstranit uvedené poruchy.



FOTO 2.01

08:27:39 / 17-03-2022



[0 cm]

FOTO 2.02

08:27:49 / 17-03-2022



[85 cm]

FOTO 2.03

08:28:15 / 17-03-2022



[5,96m]

FOTO 2.04

08:28:30 / 17-03-2022



[8,37m]

FOTO 2.05

08:30:38 / 17-03-2022



[13,60m]



Inspekční protokol

Místo inspekce	Brno-město	Číslo monitorování : 3
Ulice	Jakubské náměstí 127/5, DBP spol. s r.o.	
PSČ	602 00	Datum : 30. 3. 2022
Směr inspekce	Z čistícího kusu ČK1 v kulisárně do odtoku	Materiál PVC Profil Kruhový DN 100
Název horního vstupu ČK1		Název spodního vstupu Odtok
Důvod inspekce	Kontrola stavu	Videozáznam DVD 1
Revidoval	Audy	Stopa 3
Délka zrevidovaného úseku (m)	10,2	Směr prohlídky Po směru toku
Délka celého úseku (m)		

Foto č.	Staničení (m)	Popis nálezu
3.01	0,0	Začátek úseku, ČK1
	0,4	Přechod na jiný materiál: litina
	0,5	Přechod na ležatou kanalizaci
	5,5	Přechod na svislou kanalizaci
	5,9	Změna polohy osy
3.02	7,0-9,6	Pevná usazenina v průtokové části cca 1,0 cm
	9,6	Přechod na ležatou kanalizaci
3.03	9,6-10,2	Vodní hladina cca 1,0 cm
3.03	9,6-10,2	Pevná usazenina v průtokové části cca 1,0 cm
	10,2	Přerušení revize úseku

Závěr	
Průtočnost:	Omezena pevnou usazeninou a vodní hladinou
Stěny potrubí:	Koroze litinové části kanalizace
Spoje:	Bez viditelných vad

Doporučujeme odstranit uvedené poruchy.



FOTO 3.01




FOTO 3.02



FOTO 3.03



Jakubské náměstí 127/5, DBP spol. s r.o., Brno-město

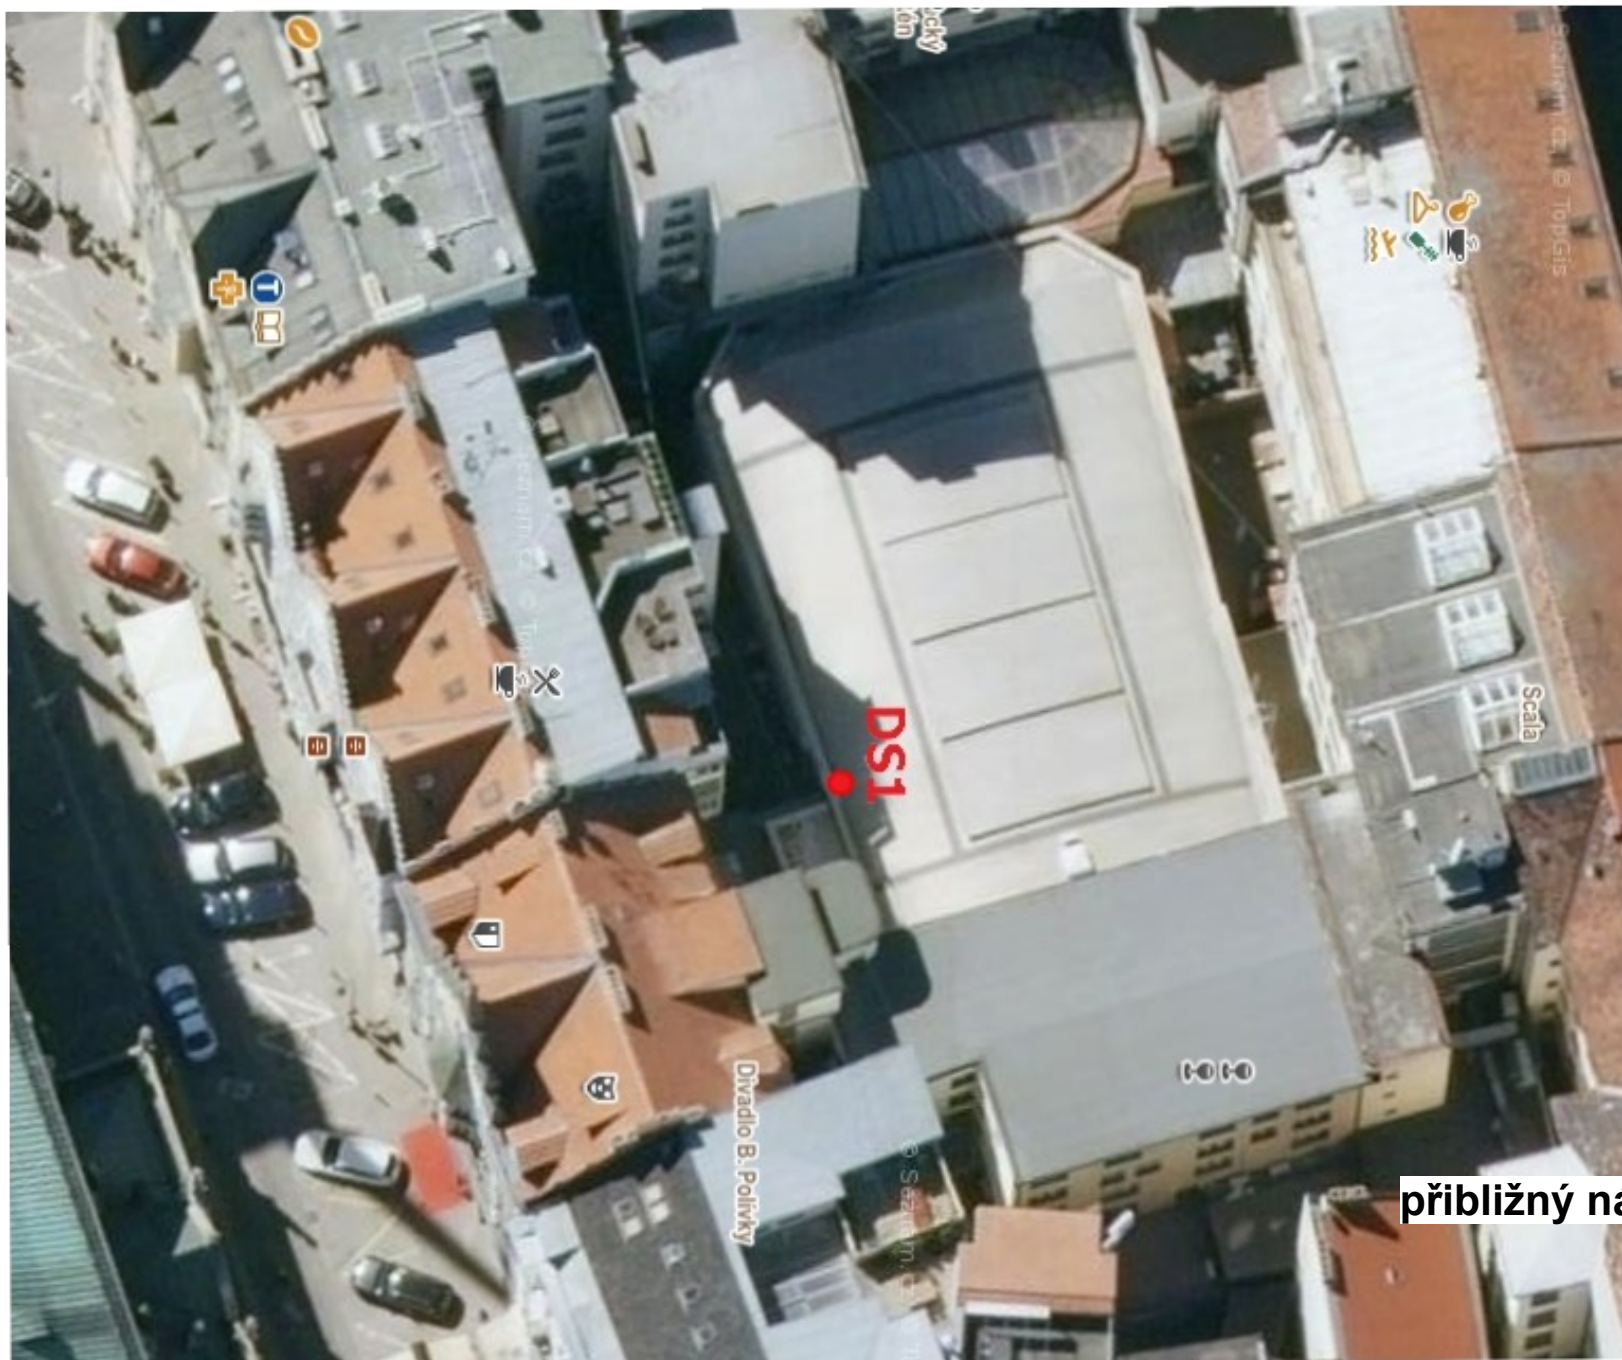

přibližný náskres

Kudrnova 447/27
620 00 Brno

Čištění kanalizace

Pronájem mobilních WC

Rekonstrukce kanalizace

tel. :+420 / 545 222 278
gsm : +420 / 777 818 777
e-mail : sebak @ sebak.cz
www.sebak.cz

DVD OBRAZOVÝ ZÁZNAM
INSPEKCE KANALIZACE



Objekt : Jakubské náměstí 127/5, DBP spol. s r.o.
602 00 Brno-město

Datum : 17.3. a 30.3.2022